

Digitální multimetr Solid V12

Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

I. Důležité bezpečnostní pokyny:

Základní bezpečnostní zásadou při použití tohoto přístroje je nezbytné snížení rizika vzniku požáru, elektrického šoku a zranění osob. Proto laskavě dodržujte následující pokyny:

- Nikdy nezapojujte tento přístroj do elektrického obvodu nad 750V AC (střídavé) nebo 1000V DC (stejnosmerné).
- Pokaždé se ujistěte, zda nedochází k poškození izolace, příp. zkratu.
- Zkontrolujte, zda nedochází k přerušení elektrického obvodu při přepínání funkcí.
- Před začátkem měření se ujistěte, zda funkce a rozsah jsou nastaveny podle předpokládaných hodnot měření.
- Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí, resp. Neovládejte přístroj mokrýma rukama.
- Před testováním funkcí „Ω“ a „→ |“ odpojte vstupní elektrický obvod a vybite všechny vysokonapěťové kondenzátory přes ochrannou impedanci.
- Nikdy nezapojujte přístroj do obvodu, který generuje modulované napětí (např. běžící motor, transformátor), které by mohlo přesáhnout stanovenou maximální hodnotu napětí.
- Používejte tlumicí pouzdro. Nepoužívejte pouzdra s abrasivním povrchem.
- Tento přístroj není určen pro pevnou (fixní) instalaci.

II. Technická specifikace:**A. Stejnosmerné napětí**

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200mV	100µV	+/- 1,0%
2V	1mV	
20V	10 mV	
200V	100 mV	
1000V	1 V	+/- 1,2% +/- 2 znaky

Vstupní impedance: $1M\Omega$ pro všechny rozsahy

Ochrana proti přetížení: DC nebo AC špičkově 1000V

B. Stejnosmerný proud

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200µA	100nA	+/- 1,4%
2000µA	1µA	
20mA	10µA	+/- 1,6%
200mA	100µA	
10A	10mA	+/- 2,0%

Ochrana proti přetížení: nad 0,2 A / 250V pojistka
nad 10A rozsahu není chráněn

C. Střídavé napětí

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200V	100mV	+/- 1,4%
750V	1V	

Frekvenční rozsah: 45 – 400 Hz

Ochrana proti přetížení: AC 750V rms.

Indikace: Průměrná hodnota (rms nebo sinusoida)

D. Odpor

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200Ω	0,1Ω	+/- 1,2%
2000Ω	1Ω	
20kΩ	10Ω	
200kΩ	100Ω	
2000kΩ	1kΩ	+/- 1,4%

E. Test baterie

Rozsah	Proud
1,5V	50mA
9V	5mA

Vlastnosti:

- Display: 3,5 místný s maximální hodnotou 1999
- Automatické zobrazení polarity
- Zobrazení vysokého napětí: „HV“ (DC 1000V nebo AC 750V)
- Indikace překročení rozsahu: „1“
- Indikace stavu baterie: „BAT“
- Teploty:
 - Pracovní teploty: 0 - 40°C (při relativní vlhkosti 75%)
 - Skladovací teplota: -15°C - 50°C
 - Zaručená přesnost: 23°C +/- 5°C (při relativní vlhkosti 75%) po dobu jednoho roku od kalibrace
- Typ baterie: 9V NEDA 1604, IEC 6F22/6LR61
- Rozměry: 150 x 70 x 24 mm
- Hmotnost: 150g (včetně baterie)

III. Návod k obsluze**Měření stejnosmerného napětí**

- Cervený měřicí kabel zapojte do zdírky „VΩmA“, černý kabel pak do zdírky „COM“.
- Přepněte přepínač na vhodný rozsah „DC V“. Pokud neznáte měřené napětí, zvolte nejvyšší rozsah a postupně jej snižujte až do dosažení čitelnosti.
- Spojte měřicí kably paralelně s měřeným obvodem.
- Zobrazěné napětí přečtěte z LCD včetně napěťové polarity.
- Pokud je přepínač nastaven na 1000V a zobrazí se na displeji „HV“, je tímto signalizována nebezpečná úroveň napětí.

Měření stejnosmerného proudu

- Pokud budete měřit proud menší než 200mA, zapojte červený měřicí kabel do zdírky „VΩmA“. Pokud bude proud větší, použijte zdírku „10A“. Černý kabel zapojte do zdírky „COM“.

- Přepněte přepínač na vhodný rozsah „DC A“.

- Zapojte měřicí kably sériově s měřeným obvodem.

- Přečtěte z displeje naměřený proud.

Měření střídavého napětí

- Cervený měřicí kabel zapojte do zdírky „VΩmA“, černý kabel pak do zdírky „COM“.

- Přepněte přepínač na vhodný rozsah „AC V“.

- Spojte měřicí kably paralelně s měřeným obvodem.

- Zobrazěné napětí přečtěte z displeje.

- Pokud je přepínač nastaven na 750V a zobrazí se na displeji „HV“, je tímto signalizována nebezpečná úroveň napětí.

Měření odporu

- Cervený měřicí kabel zapojte do zdírky „VΩmA“, černý kabel pak do zdírky „COM“.

- Přepněte přepínač na vhodný rozsah „Ω“.

- Zapojte měřicí kably k měřenému odporu.

- Pokud je měřený odpor zapojen v obvodu s napájením, je nutno napájení vypnout a vybit všechny kondenzátory obvodu. Tepřve poté je možno připojit měřicí kably k měřenému odporu.

IV. Výměna baterií a pojistky

Pokud na displeji zobrazí „BATT“, je potřeba vyměnit baterii. Při výměně baterie nebo pojistky je nutné odšroubovat 2 šrouby na zadní straně, odmontovat vadnou pojistku nebo vybitou baterii a namontovat novou. Kryt se opět zajistí dvěma šrouby.

Typ baterie: 9V NEDA 1604, IEC 6F22/6LR61

Upozornění:

- Při výměně pojistky nahradte vadnou pojistku stejným typem (V, mA)
- Před otevřením krytu se ujistěte, zda měřicí kably jsou odpojeny od měřeného obvodu, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nezasahujte do zapojení, čistěte běžným hadříkem, nechte důkladně vyschnout, k čištění nepoužívejte rozpouštědla.

Digitálny multimeter Solid V12

Dăkujeme Vám, že ste si kúpili tento prístroj. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. V opačnom prípade riskujete ohrozenie svojho zdravia a poškodenie prístroja.

I. Dôležité bezpečnostné pokyny:

Základnou bezpečnostnou zásadou pri použití tohto prístroja je nevyhnutné zníženie rizika vzniku požáru, elektrického šoku a zranenia osôb. Preto láskavo dodržujte nasledujúce pokyny:

- Nikdy nezapájajte tento prístroj do elektrického obvodu nad 750V AC (striedavé) alebo 1000V DC (jednosmerné).
- Zakaždým sa uistite, či nedochádza k poškodeniu izolácie, príp. skratu.
- Skontrolujte, či nedochádza k prerušeniu elektrického obvodu pri prepínaní funkcií.
- Pred začiatkom merania sa uistite, či funkcie a rozsah sú nastavené podľa predpokladaných hodnôt merania.
- Nikdy nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí, resp. neovládajte prístroj mokrými rukami.
- Pred testovaním funkcí „Ω“ a „→ |“ odpojte vstupný elektrický obvod a vybite všetky vysokonapěťové kondenzátory cez ochrannú impedanciu.
- Nikdy nezapájajte prístroj do obvodu, ktorý generuje modulované napätie (napr. běžiaci motor, transformátor), ktorý by mohol presiahnuť stanovenú maximálnu hodnotu napäcia.
- Používajte tlumiace puzdro. Nepoužívajte puzdra s abrazívnym povrhom.
- Tento prístroj nieje vhodný pre pevnú (fixnú) inštaláciu.

II. Technické špecifikácie:**A. Jednosmerné napätie**

Rozsah	Rozlišenie	Presnosť
200mV	100µV	+/- 1,0%
2V	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	
1000V	1V	+/- 1,2% +/- 2 znaky

B. Jednosmerný prúd

Rozsah	Rozlišenie	Presnosť
200µA	100nA	+/- 1,4%
2000µA	1µA	
20mA	10µA	+/- 1,6%
200mA	100µA	
10A	10mA	+/- 2,0%

C. Striedavé napätie

Rozsah	Rozlišenie	Presnosť
200V	100mV	+/- 1,4%
20V	10mV	
2V	1mV	
200mV	100µV	

Frekvenčný rozsah: 45 – 400 Hz

D. Odpór

Rozsah	Rozlišenie	Presnosť
200Ω	0,1Ω	+/- 1,2%
2000Ω	1Ω	
20kΩ	10Ω	
200kΩ	100Ω	
2000kΩ	1kΩ	+/- 1,4%

E. Test batérie

Rozsah	Prúd
1,5V	50mA
9V	5mA

Vlastnosti:

- Display: 3,5 miestny s maximálnou hodnotou 1999
- Automatické zobrazenie polarity
- Zobrazenie vysokého napäťia: „HV“ (DC 1000V alebo AC 750V)
- Indikácia prekročenia rozsahu: „1“
- Indikácia stavu batérie: „BAT“
- Teploty:
 - Pracovné teploty: 0 - 40°C (pri relatívnej vlhkosti 75%)
 - Skladovacia teplota: -15°C - 50°C
 - Zaručená presnosť: 23°C +/- 5°C (pri relatívnej vlhkosti 75%) počas doby jedného roku od kalibrácie
- Typ batérie: 9V NEDA 1604, IEC 6F22/6LR61
- Rozmery: 150 x 70 x 24 mm
- Hmotnosť: 150g (vrátane batérie)

III. Návod k obsluhe

Meranie rovnomenného napäťia

- Červený meraci kábel zapojte do zdierky „VΩmA“, čierny kábel potom do zdierky „COM“.
- Prepnite prepínač na vhodný rozsah „DC V“. Pokiaľ nepoznáte merané napäťie, zvolte najvyšší rozsah a postupne ho znižujte až do dosiahnutia čitateľnosti.
- Spojte meracie káble paralelne s meraným obvodom.
- Zobrazené napäťie prečítajte z LCD vrátane napäťovej polarity.
- Pokiaľ je prepínač nastavený na 1000V a zobrazí sa na displeji „HV“, je týmto signalizovaná nebezpečná úroveň napäťia.

Meranie jednosmerného prúdu

- Pokiaľ bude merat prúd menší ako 200mA, zapojte červený meraci kábel do zdierky „VΩmA“. Pokiaľ bude prúd väčší, použite zdierku „10A“. Čierny kábel zapojte do zdierky „COM“.
- Prepnite prepínač na vhodný rozsah „DC A“.
- Zapojte meracie káble sériovo s meraným obvodom.
- Prečítajte z displeja nameraný prúd.

Meranie striedavého napäťia

- Červený meraci kábel zapojte do zdierky „VΩmA“, čierny kábel potom do zdierky „COM“.
- Prepnite prepínač na vhodný rozsah „AC V“.
- Spojte meracie káble paralelne s meraným obvodom.
- Zobrazené napäťie prečítajte z displeja.
- Ak je prepínač nastavený na 750V a zobrazí sa na displeji „HV“, je týmto signalizovaná nebezpečná úroveň napäťia.

Meranie odporu

- Červený meraci kábel zapojte do zdierky „VΩmA“, čierny kábel potom do zdierky „COM“.
- Prepnite prepínač na vhodný rozsah „Ω“.
- Zapojte meracie káble k meranému odporu.
- Ak je meraný odpor zapojený v obvode s napájaním, je nutné napájanie vypnúť a vybiť všetky kondenzátory obvodu. Až potom je možné pripojiť meracie káble k meranému odporu.

IV. Výmena batérií a poistky

Pokiaľ sa na displeji zobrazí „BATT“, je potrebné vymeniť batériu. Pri výmene batérie alebo poistky je nutné odskrutovať 2 skrutky na zadnej strane, odmontovať chybňou poistku alebo vybiť batériu a namontovať novú. Kryt sa opäť zaistí dvoma skrutkami.

Typ batérie: 9V NEDA 1604, IEC 6F22/6LR61

Upozornenie:

- Pri výmene poistky nahradte chybňu poistku rovnakým typom (V, mA)
- Pred otvorením krytu sa uistite, či sú meracie káble odpojené od meraného obvodu, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nezasahujte do zapojenia. Čistite bežnou handičkou, nechajte dôkladne vyschnúť. K čisteniu nepoužívajte rozpúšťadla.

Multimetr cyfrowy Solid V12

Dziękujemy Państwu za zakupienie tego przyrządu pomiarowego. Przed jego uruchomieniem prosimy o staranne przeczytanie tej instrukcji. W przeciwnym razie ryzykuje się swoje zdrowie i stwarza możliwość uszkodzenia przyrządu.

I. Ważne zalecenia bezpieczeństwa:

Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z tego przyrządu jest konieczne w celu zapobiegania ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub powstania obrażeń u ludzi. Dlatego prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- Nigdy nie włączamy tego przyrządu do obwodu elektrycznego o napięciu przekraczającym 750V AC (prąd zmienny) albo 1000V DC (prąd stały).
- Każdorazowo sprawdzamy, czy nie doszło do uszkodzenia izolacji, ewentualnie do zwarcia.
- Sprawdzamy, czy obwód elektryczny nie jest przerywany podczas przełączania funkcji.
- Pred rozpoczęciem pomiarów sprawdzamy, czy funkcja i zakres pomiarowy są ustawione zgodnie ze spodziewanymi wartościami.
- Pred rozpoczęciem pomiarów sprawdzamy, czy sterujemy pracą przyrządu za pomocą mokrych rąk.
- Pred testowaniem funkcji „Ω“ i „|“ włączamy wejściowy obwód zasilający i rozładowujemy wszystkie wysokonapięciowe kondensatory przez odpowiednią impedancję.
- Nigdy nie włączamy przyrządu do obwodu, który generuje napięcie modulowane (na przykład pracujący silnik, transformator), w którym napięcie może przekraczać największy dopuszczalny zakres pomiarowy.
- Korzystamy z futerału ochronnego. Nie należy korzystać z futerału o szorstkiej powierzchni, która może powodować zadrapania.
- To urządzenie nie jest przystosowane do instalacji na stałe.

II. Specyfikacja techniczna:

A. Napięcie prądu stałego

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Klasa dokładności
200mV	100µV	+/- 1,0%

2V	1mV	
20V	10 mV	
200V	100 mV	
1000V	1 V	+/- 1,2% +/- 2 cyfry

Impedancia wejściowa: 1MΩ na wszystkich zakresach

Ochrona przed przeciążeniem: DC albo AC impuls 1000V

B. Natężenie prądu stałego

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Klasa dokładności
200µA	100nA	
2000µA	1µA	+/- 1,4%
20mA	10µA	
200mA	100µA	+/- 1,6%
10A	10mA	+/- 2,0%

Ochrona przed przeciążeniem: powyżej 0,2 A / 250V bezpiecznik topikowy, zakres 10A nie jest zabezpieczony

C. Napięcie prądu zmiennego

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Klasa dokładności
200V	100mV	
750V	1V	+/- 1,4%

Zakres częstotliwości: 45 – 400 Hz

Ochrona przed przeciążeniem: AC 750V rms.

Wskazywana wartość średnia (rms albo sinusoidalna)

D. Rezystancja

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Klasa dokładności
200Ω	0,1Ω	
2000Ω	1Ω	+/- 1,2%
20kΩ	10Ω	
200kΩ	100Ω	
2000kΩ	1kΩ	+/- 1,4%

E. Test baterii

Zakres pomiarowy	Natężenie prądu
1,5V	50mA
9V	5mA

Właściwości:

- Wyświetlacz: 3,5 cyfry o zakresie maksymalnym 1999
- Automatyczne wyświetlanie polaryzacji
- Sygnalizacja wysokiego napięcia: „HV“ (DC 1000V albo AC 750V)
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego: „1“
- Sygnalizacja stanu baterii: „BAT“
- Temperatury:
 - Temperatura robocza: 0 - 40°C (przy wilgotności względnej 75%)
 - Temperatura przechowywania: -15°C - 50°C
 - Gwarantowana dokładność: 23°C +/- 5°C (przy wilgotności względnej 75%) w czasie jednego roku od kalibracji
- Typ baterii: 9V NEDA 1604, IEC 6F22/6LR61
- Wymiary: 150 x 70 x 24 mm
- Ciążar: 150g (z baterią)

III. Instrukcja obsługi

Pomiary napięcia prądu stałego

- Czerwony przewód pomiarowy podłączamy do zacisku „VΩmA“, natomiast czarny przewód do zacisku „COM“.

- Przełącznikiem wybieramy odpowiedni zakres „DC V“. Jeżeli poziom mierzonego napięcia nie jest znany, to wybieramy najwyższy zakres i kolejno zmniejszamy go, aż do odczytania poprawnego odczytu.

- Przewody pomiarowe włączamy równolegle do mierzonego obwodu.

- Mierzone napięcie odczytujemy na wyświetlaczu LCD razem z jego polaryzacją.

- Jeżeli przełącznik jest ustawiony na 750V a na wyświetlaczu pojawi się „HV“, to jest to sygnalizacja niebezpiecznej wartości napięcia.

Pomiary natężenia prądu stałego

- Jeżeli będzie mierzone natężenie prądu poniżej 200mA, to czerwony przewód pomiarowy należy podłączyć do zacisku „VΩmA“. Jeżeli prąd jest większy, to korzystamy z zacisku „10A“. Czarny przewód podłączamy do zacisku „COM“.

- Przełącznikiem wybieramy odpowiedni zakres „DC A“.

- Przewody pomiarowe włączamy szeregowo do mierzonego obwodu.

- Mierzone natężenie prądu odczytujemy na wyświetlaczu.

Pomiary napięcia prądu zmiennego

- Czerwony przewód pomiarowy podłączamy do zacisku „VΩmA“, natomiast czarny przewód do zacisku „COM“.

- Przełącznikiem wybieramy odpowiedni zakres „AC V“.

- Przewody pomiarowe włączamy równolegle do mierzonego obwodu.

- Mierzone napięcie odczytujemy na wyświetlaczu.

- Jeżeli przełącznik jest ustawiony na 750V a na wyświetlaczu pojawi się „HV“, to jest to sygnalizacja niebezpiecznej wartości napięcia.

Pomiary rezystancji

- Czerwony przewód pomiarowy podłączamy do zacisku „VΩmA“, natomiast czarny przewód do zacisku „COM“.

- Przełącznikiem wybieramy odpowiedni zakres „Ω“.

- Przewody pomiarowe podłączamy do mierzonej rezystancji.

- Jeżeli rezystancja mierzona jest włączona do zasilanego obwodu, to przed pomiarem należy wyłączyć to zasilanie i rozładować wszystkie kondensatory znajdujące się w układzie. Dopiero potem można podłączyć przewody pomiarowe do mierzonej rezystancji.

IV. Wymiana baterii i bezpiecznika topikowego

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się „BATT“, to należy wymienić baterię. Przy wymianie baterii albo bezpiecznika należy odkręcić 2 wkręty na tylnej ściance, wymontować spalony bezpiecznik albo rozładowaną baterię i wstawić nowe elementy. Osłonę ponownie przykręca się dwoma wkrętami.

Typ baterii: 9V NEDA 1604, IEC 6F22/6LR61

Uwaga:

- Pri wymianie spalonego bezpiecznika nalezy zastąpić nowym o identycznych parametrach (V, mA)

- Przed otwieraniem obudowy należy sprawdzić, czy przewody pomiarowe są odłączone od obwodu mierzonego tak, żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno ingerować w połączenia wewnętrzne przyrządu, do czyszczenia stosuje się zwykłą ściereczkę, którą miernik wyciera się do sucha i nie korzysta się z rozpuszczalników.

Digitális multiméter Solid V12

Köszönjük, hogy Solid V12 digitális multimétert vásárolt. Használat előtt figyelmesen olvassa el a ahsználati utasítást. Ellenkező esetben kockázatja egészségét és a gép megrongálódását.

I. Fontos biztonsági utasítások:

- A berendezés használatának alapelve a tűzveszély, áramütés és személyek sérülési veszélyének a minimálisra való csökktése. Ezért szigorúan tartásnak be az alábbi utasításokat:
- használatának alapelve a tűzveszély, áremütés és személyek sérülési veszélyének a minimálisra való csökktése. Ezért szigorúan tartásnak be az alábbi utasításokat:
- Tílos a berendezést 750V AC (váltóáram), vagy 1000V DC (egyenáram) áramkörbe kapcsolni.
 - Minden használat előtt győződjön meg arról, nem rongálódott-e meg a szigetelés, esetleg nem fenyeget rövidzárat.
 - Ellenőrizze, hogy a funkciók átkapcsolása alatt nem következik-e be rövidzárat.
 - Mérés előtt győződjön meg arról, hogy a funkció és a mérési tartomány a feltételezett mérési értékek szerint legyenek beállítva.
 - Tílos a berendezést nedves környezetben használni, vagy nedves kézzel kezelni.
 - A „Ω“ a „→ |“ funkció tesztelése előtt kapcsolja ki a berendezést az áramkörből és a védő impedancián keresztüli sűssön ki minden magasfeszültségű kondenzátorot.
 - Tílos a berendezést olyan áramkörbe kapcsolni, amely modulált feszültséget fejleszt (pl. futó motor, transformátor), s mely túlléphetné a feszültséget maximálisan megengedett értékét.
 - Használjon tompító tokot. Ne használjon abrasív felszínnel rendelkező tokot.
 - A berendezés nem alkalmas fixen felszerelt állapotban való használatra.

II. Műszaki specifikáció:

A. Egyenáram feszültség

Tartomány	Felbontás	Pontosság
200mV	100µV	+/- 1,0%
2V	1mV	
20V	10 mV	
200V	100 mV	
1000V	1 V	+/- 1,2% +/- 2 jelek

Belépési impedancia: 1M Ω minden tartomány

Túlerhelés elleni védelem: DC vagy AC csúcsos 1000V

B. Egyenáram

Tartomány	Felbontás	Pontosság
200µA	100nA	+/- 1,4%
2000µA	1µA	
20mA	10µA	
200mA	100µA	
10A	10mA	+/- 2,0%

Túlerhelés elleni védelem: nad 0,2 A / 250V biztosíték

10A feletti tartományban nem védet

C. Váltóáram feszültség

Tartomány	Felbontás	Pontosság
200V	100mV	+/- 1,4%
750V	1V	

Frekvencia tartomány: 45 – 400 Hz

Túlerhelés elleni védelem: AC 750V rms.

Indikáció: Középérték (rms vagy sinusoid)

D. Ellenállás

Tartomány	Felbontás	Pontosság
200Ω	0,1Ω	+/- 1,2%
2000Ω	1Ω	
20kΩ	10Ω	
200kΩ	100Ω	
2000kΩ	1kΩ	+/- 1,4%

E. Akkumulátor teszt

Tartomány	Áram
1,5V	50mA
9V	5mA

Tulajdonságok:

- Kijelző: 3,5 helyjegyű, maximális értéke 1999
- A polaritás automatikus ábrázolása
- Magas feszültség ábrázolása: „HV“ (DC 1000V vagy AC 750V)
- A tartomány túllépésekének az indikációja: „1“
- Akkumulátor állapotának az indikációja: „BAT“
- Hőmérséklet:
 - Üzemeltetési hőmérséklet: 0 - 40°C (75% relativ nedvesség mellett)
 - Raktározási hőmérséklet: -15°C - 50°C
- Garantált pontosság: 23°C +/- 5°C (75% relativ nedvesség mellett) a kalibrációt követő egy évig
- Akkumulátor típus: 9V NEDA 1604, IEC 6F22/6LR61
- Méretek: 150 x 70 x 24 mm
- Súly: 150g (az akkumulátorokkal együtt)

III. Használati utasítás

Egyenárami feszültség mérése

- A piros mérő kábel kapcsolja be a „VΩmA“ nyílásba, a feketét pedig a „COM“ nyílásba.

- Állítsa be a kapcsolót a kívánt „DC V“ tartományba. Az esetben, ha nem ismeri a mért feszültséget, válassza a legmagasabb feszültséget, majd lassacsán csökkentse addig, míg eléri a leolvashatóságot.
- A mérő kábeleket csatlakoztassa párhuzamosan az áramkörrel, melyet mérní akar.
- Az ábrázolt feszültséget, a feszültség polaritásával együtt olvassa le az LCD-ről.
- Az esetben, ha a kapcsoló 1000V-ra van beállítva, a kijelzőn a „HV“ jelzés jelenik meg, ami veszélyes feszültségi szintet jelent.

Egyenáram mérése

- Az esetben, ha 200mA-nél kisebb áramot fog mérni, kapcsolja a piros mérő kábel a „VΩmA“ nyílásba. Az esetben, ha az áram nagyobb, használja a „10A“ nyílást, a feketét pedig a „COM“ nyílásba kapcsolja be.

- Állítsa be a kapcsolót a kívánt „DC A“ tartományba.

- A mérő kábel szériásan kapcsolja össze a mért áramkörrel.

- Olvassa le a kijelzőn az áram lemezt értékét.

Váltóáram mérés

- A piros mérő kábel kapcsolja be a „VΩmA“, nyílásba, a feketét a „COM“ nyílásba.

- Állítsa be a kapcsolót a megfelelő „AC V“ tartományba.

- A mérő kábeleket csatlakoztassa párhuzamosan az áramkörrel, melyet mérní akar.

- Az ábrázolt feszültséget olvassa le a kijelzőről.

- Az esetben, ha a kapcsoló 750V-ra van beállítva, a kijelzőn megjelenik a „HV“ jelzés, ami veszélyes feszültség szintet jelent.

Ellenállás mérése

- A piros mérő kábel kapcsolja be a „VΩmA“, nyílásba, a feketét a „COM“ nyílásba.

- Állítsa be a kapcsolót a megfelelő „Ω“ tartományba.

- A mérő kábeleket kapcsolja a mért ellenálláshoz.

- Az esetben, ha az ellenállás, ellenállásossal rendelkező áramkörben akarja mérni, minden tápegységet ki kell kapcsolni, az áramkör minden kondenzátorját ki kell sütni. Csak ezt követően lehet a mérő kábel az áramkörbe bekapcsolni.

IV. Akkumulátor- és biztosítékcseré

Az esetben, ha a kijelzőn „BATT“ jelzés lesz ábrázolva, ki kell cserélni az akkumulátorokat. A cserénél úgy kell eljáni, hogy a berendezés hátdalaiban lévő 2 csavart ki kell csavarozni, kiszerelni a hibás biztosítékot, vagy a kimerült akkumulátort és ki kell cserélni újra.

A fedelelet a két csavar segítségével erősítse vissza.

Akkumulátor típus: 9V NEDA 1604, IEC 6F22/6LR61

Fogyelmezetet:

- Ha kicseréli a biztosítékot, a hibásat azonos típusúra cserélje (V, mA)
- A fedél kinyitása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a mérő kábelek ki vannak-e kapcsolva az áramkörből, ellenkező esetben áramütés veszélyen fagy.
- Ne avatkozzon bele a kapcsolásba, a berendezést közönséges ruhával tisztítja, hagyja teljesen kiszáradni. Tisztításhoz tilos oldószereket használni.

Solid V12 Digital Multimeter

Thank you for buying this appliance. Before using it, please read these instructions carefully. Otherwise, a health threat or damage to the appliance may occur.

I. Important safety instructions:

A fundamental safety principle when using this appliance is to reduce the risk of fire, electric shock or injury to people. Therefore, please abide by the following instructions:

- Never plug this appliance in an electric circuit that has more than 750V AC or 1000 V DC.
- Always make sure that insulation damage or short-circuit does not occur.
- Check for the presence of electrical circuit cut-off when switching functions.
- Before starting the measuring, make sure that the functions and range is set according to anticipated measurement values.
- Never use the appliance in a humid environment. Do not touch it with wet hands.
- Before testing the “Ω” and “→ |” functions, disconnect the input electrical circuit and discharge all high-voltage capacitors through protective impedance.
- Never plug the appliance in a circuit that generates modulated voltage (e.g. a running engine, transformer) that could exceed the specified maximum voltage.
- Use a damping bush. Avoid using bushes with abrasive surface.
- This appliance is not intended for fixed installation.

II. Technical specifications:

A. Direct voltage

Range	Resolution	Accuracy
200mV	100µV	+/- 1.0%
2V	1mV	
20V	10 mV	
200V	100 mV	
1000V	1 V	+/- 1.2% +/- 2 characters

Input impedance: 1M Ω for all ranges

Surcharge protection: DC or AC crest voltage 1000V

B. Direct Current

Range	Resolution	Accuracy
200µA	100nA	+/- 1.4%
2000µA	1µA	
20mA	10µA	
200mA	100µA	
10A	10mA	+/- 2.0%

Surcharge protection: above 0.2 A / 250V fuse

no protection above 10A

C. Alternating voltage

Range	Resolution	Accuracy
200V	100mV	+/- 1.4%
750V	1V	

Frequency range: 45 – 400 Hz

Surcharge protection: AC 750V rms.

Indication: Average value (rms or sinusoid)

D. Resistance

Range	Resolution	Accuracy
200Ω	0.1Ω	
2000Ω	1Ω	+/- 1.2%
20kΩ	10Ω	
200kΩ	100Ω	
2000kΩ	1kΩ	+/- 1.4%

E. Battery test

Range	Current
1.5V	50mA
9V	5mA

Features:

- Display: a 3.5-digit display with the maximum value of 1999
- Automatic polarity display
- High voltage display: "HV" (DC 1000V or AC 750V)
- Range exceeding indication: "1"
- Battery status indication: "BAT"
- Temperatures:
 - Working temperature: 0 - 40°C (with 75% relative humidity)
 - Storage temperature: -15°C - 50°C
 - Guaranteed accuracy: 23°C +/- 5°C (with 75% relative humidity) over one year after calibration
- Battery type: 9V NEDA 1604, IEC 6F22/6LR61
- Dimensions: 150 x 70 x 24 mm
- Weight: 150g (including battery)

III. Operating instructions

Direct voltage measuring

1. Plug the red measuring cable in the "VΩmA" socket and the black cable in the "COM" socket.
2. Switch the switching button to a suitable "DC V" range. If the measured voltage is unknown, choose the biggest range and reduce it gradually to achieve readability.
3. Connect the measuring cables with the measured circuit in a parallel fashion.
4. The displayed voltage can be read from the LCD including voltage polarity.
5. If the switch is set to 1,000V and "HV" appears on the display, it signals that a hazardous voltage level has been reached.

Direct current measuring

1. If current below 200mA is measured, plug the red measuring cable in the "VΩmA" socket. If the current is higher, use the "10A" socket. Plug the black cable in the "COM" socket.
2. Switch the switching button to a suitable "DC A" range.
3. Connect the measuring cables with the measured circuit in a serial fashion.
4. Read the measured current from the display.

Alternating voltage measuring

1. Plug the red measuring cable in the "VΩmA" socket and the black cable in the "COM" socket.
2. Switch the switching button to a suitable "AC V" range.
3. Connect the measuring cables with the measured circuit in a parallel fashion.
4. Read the displayed voltage from the display.
5. If the switch is set to 750V and "HV" appears on the display, it signals that a hazardous voltage level has been achieved.

Resistance measuring

1. Plug the red measuring cable in the "VΩmA" socket and the black cable in the "COM" socket.
2. Switch the switching button to a suitable "Ω" range.
3. Connect the measuring cables to the measured resistance.
4. If the measured resistance is connected in a circuit with a power supply, the power supply needs to be switched off and all circuit capacitors discharged. Only then the measuring cable can be connected to the measured resistance.

IV. Battery and fuse replacement

If "BATT" appears on the display, the battery needs replacing. When replacing a battery or a fuse, unscrew the 2 screws at the back, remove the defective fuse or discharged battery and insert a new one. Secure the cover using the two screws.

Battery type: 9V NEDA 1604, IEC 6F22/6LR61

Warning:

- When replacing the fuse, replace the defective fuse with the same type (V, mA).
- Before opening the cover, make sure that the measuring cables are disconnected from the measured circuit to avoid electric shock.
- Do not interfere with the wiring; use a common cloth to clean the appliance and allow it to dry thoroughly; do not use solvents for cleaning.